



ANALISI DEI MATERIALI

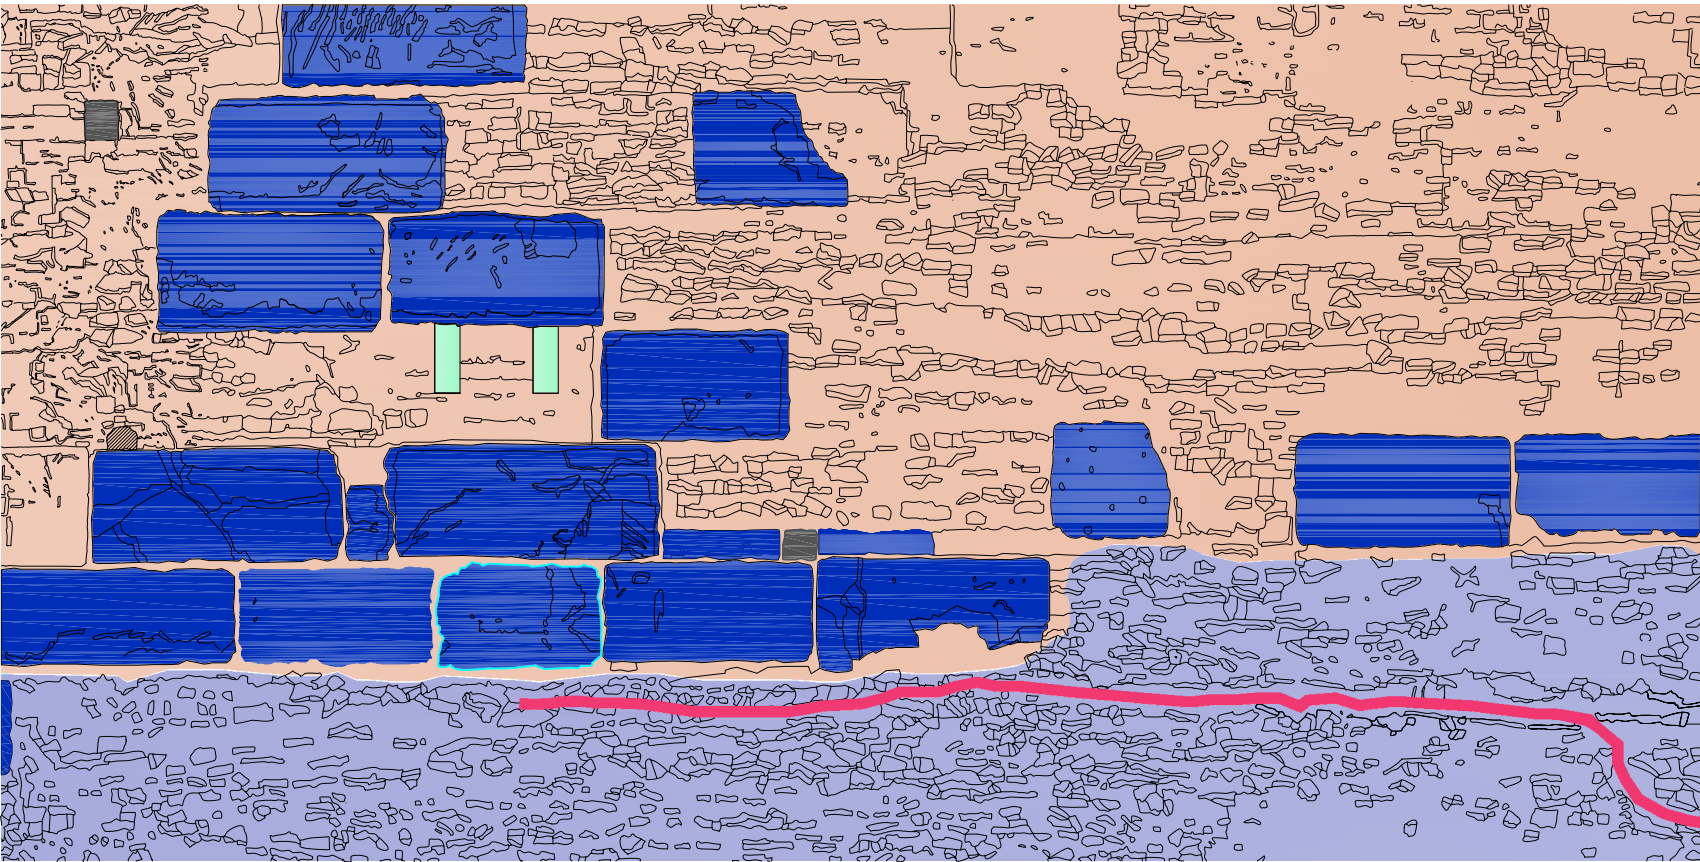

- PEZZAMI VARI DI TRAVERTINO PEPERINO E PORFIDO
- PEPERINO H. 58 CM.
- TRAVERTINO DI RIFACIMENTO
- PEZZAMI DI PORFIDO ALLETTATI CON MALTA DI POZZOLANA E CALCE
- BUCA PONTAIA
- TRACCE DI TUBAZIONE IN PIOMBO CON STUCCATURA SUPERFICIALE

STATO DI CONSERVAZIONE


TUTTA L'AREA E' INTERESSATA DA DEPOSITO SUPERFICIALE E DA POLVERIZZAZIONE

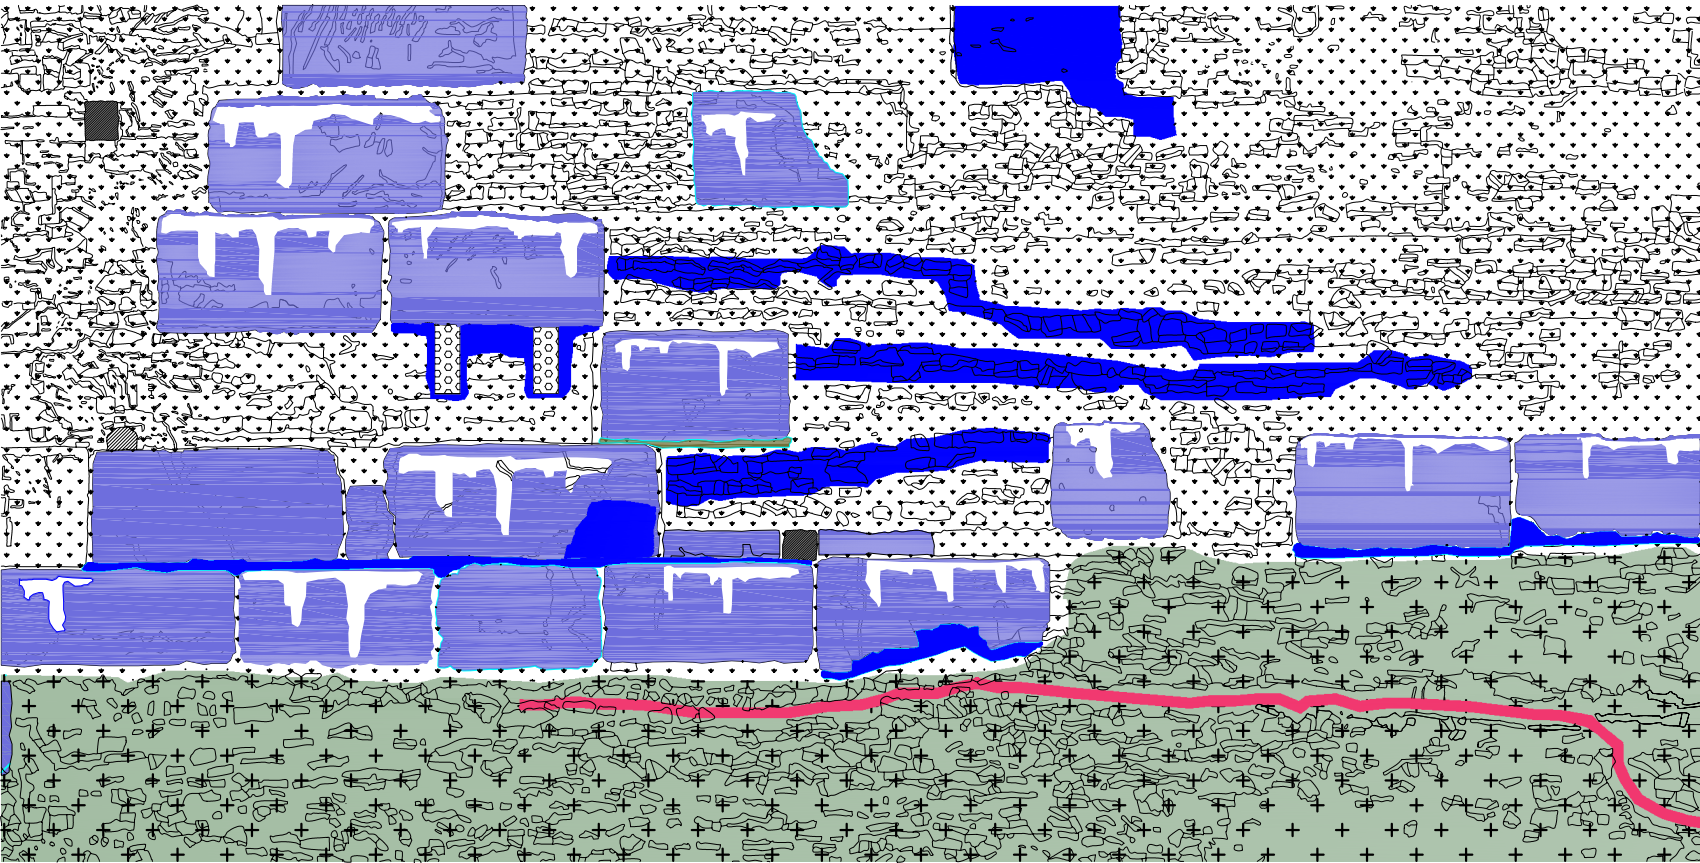

- GUANO COLOMBI
- STUCCATURE IMPROPRIE
- ESFOLIAZIONE
- CROSTE NERE
- CONCREZIONE STRATIFICATA
- DISGREGAZIONE BLOCCHETTI DI TUFO
- DISTACCO PROFONDO DI FRAMMENTI DI PORFIDO
- ALVEOLIZZAZIONE

INTERVENTO

TUTTA L'AREA E' STATA INTERESSATA DA LAVAGGIO CON ACQUA A PRESSIONE CONTROLLATA

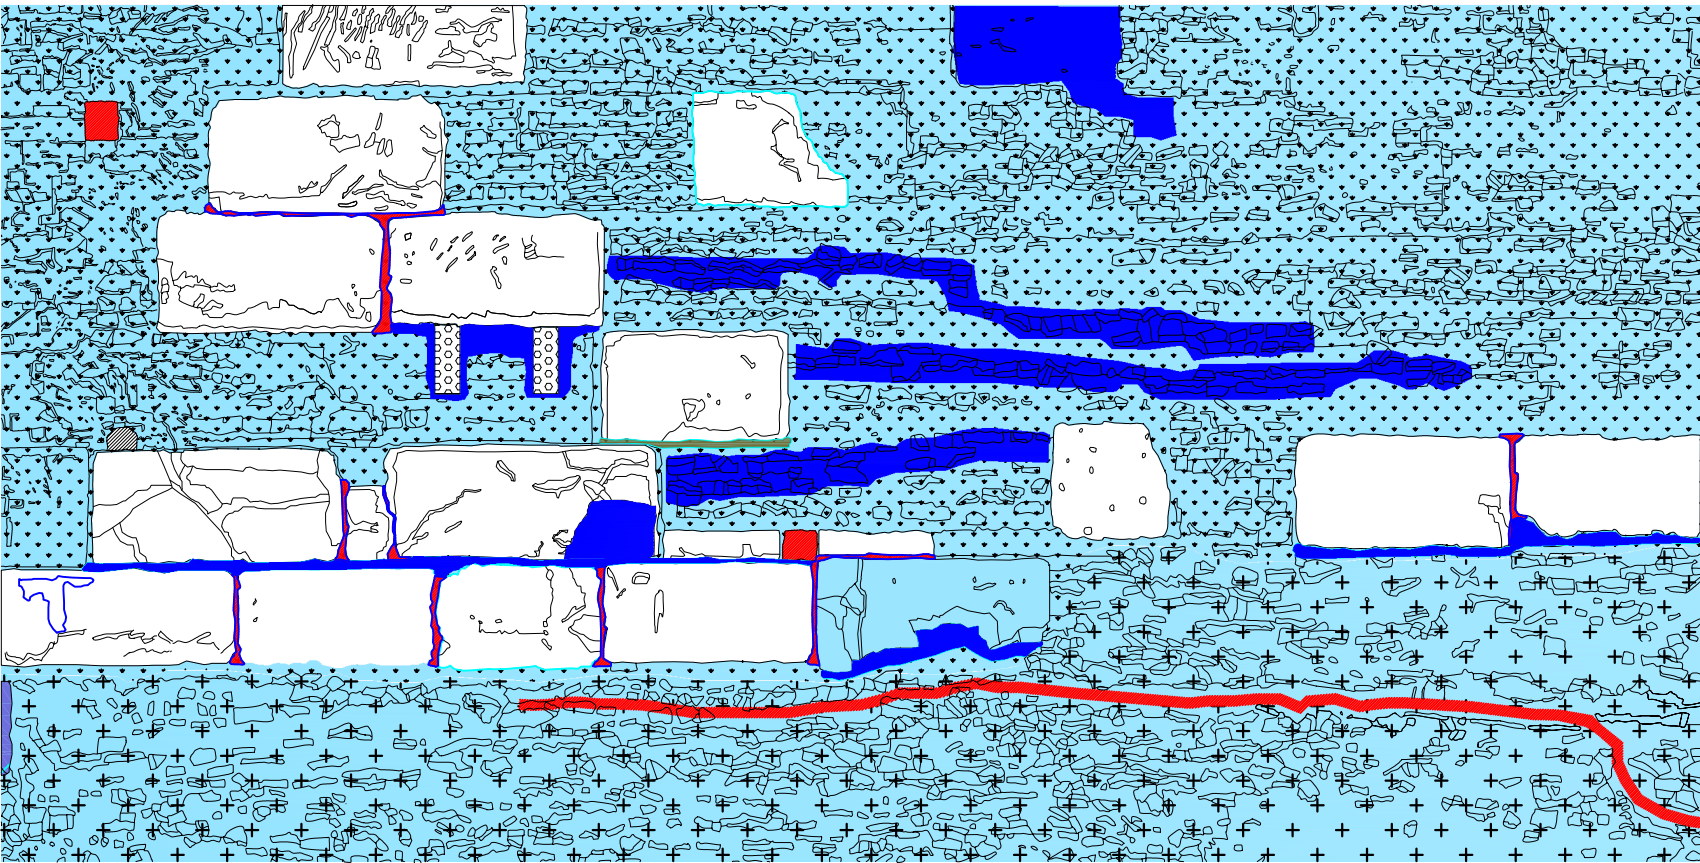

- SABBIATURA
- DOPPIA SABBIATURA
- REINTEGRAZIONE CON PORFIDO DI RECUPERO MALTA DI CALCE IDRAULICA POZZOLANA E INERTI VARI
- INIEZIONI CONSOLIDANTI CON MALTA IDRAULICA
- STUCCATURA
- PULITURA PROFONDA DEL TUFO CON MEZZI MECCANICI

TUTTA L'AREA E' STATA CONSOLIDATA CON RESINA ACRILICA A SOLUZIONE ACQUOSA E CON PROTEZIONE FINALE TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE